

Technical *Info*

Ombouwen van de V-snaar 6PK1140 ELAST naar 6PK1070 voor Audi, VW, Seat en Skoda 1,6 TDI en 2,0 TDI (Common Rail)

Probleem:

De V-snaar 6PK1140 ELAST (OE-nr. 03L903137G) wordt niet meer geleverd. De vervangende snaar 6PK1070 (OE-nr. 30L903137) kan niet direct worden gemonteerd.

Oorzaak:

Bij de testen zijn kennelijk door de gewijzigde constructie betere prestaties vastgesteld. Daarom moet de nieuwe constructie worden gebruikt wanneer de snaar moet worden vervangen.

Oplossing:

De katrol (OE-nr. 03L145276) wordt vervangen door een spanelement met schijf (OE-nr. 038903315AH). Met de nieuwe M 8x50 zeskantschroef (OE-nr. N10640801) wordt de nieuwe spanner in combinatie met de nieuwe snaar gebruikt.

Snaaraandrijving

